

# CONDROL



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**XP2**

Руководство по эксплуатации

**RU**

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением лазерного дальномера CONDROL XP2.  
Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными в конце данного руководства по эксплуатации.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА**

Лазерный дальномер XP2 предназначен для измерения расстояний, длин, высот, вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, а также расстояний с помощью датчика наклона и теоремы Пифагора. Прибор предназначен для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Комплект поставки лазерного дальномера XP2:

1. Лазерный дальномер – 1шт.
2. Сумка-чехол с ремешком – 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
4. Элементы питания – 2 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон измерений	0,05 – 70 м*
Точность измерения, типичная	± 1,5 мм**
Дискрета измерения	1 мм

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




- 1 Пузырьковый уровень
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка включения прибора / измерения /включения лазерного луча/ режима непрерывных измерений
- 4 Кнопка сложения/ вычитания, включения/ выключения звукового сигнала
- 5 Кнопка включения режима измерения площадей/объема
- 6 Кнопка включения режима определения расстояний с помощью датчика наклона и теоремы Пифагора
- 7 Кнопка переключения точки отсчета/единиц измерения
- 8 Кнопка выключения/броса значений
- 9 Петля для крепления ремешка

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Дисплей

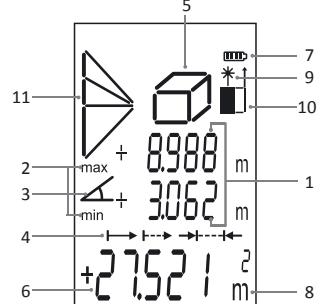

- 1 Вспомогательные строки вывода результатов измерений/ вычислений максимального и минимального значений
- 2 Индикатор максимальных и минимальных значений
- 3 Индикатор угла наклона
- 4 Индикатор режима измерения
- 5 Индикатор режима измерения площадей и объема
- 6 Основная строка вывода результатов измерений или вычислений
- 7 Индикатор уровня заряда элементов питания
- 8 Единица измерения
- 9 Индикатор лазерного луча
- 10 Точка отсчета измерений
- 11 Индикатор режима определения расстояний с помощью датчика наклона и теоремы Пифагора

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

**Режим непрерывных измерений (трекинг)**

Нажмите и удерживайте **DIST ON**. При этом прибор будет производить измерения одно за другим, отображая последнее измеренное значение, а также максимальное и минимальное значения из измеренных. Остановка режима осуществляется нажатием **DIST OFF**. Для выхода из режима непрерывных измерений нажмите **C**.



**ВЫЧИСЛЕНИЯ**

В режимах вычисления площади, объема, определения горизонтального положения с помощью датчика наклона и вычислений по теореме Пифагора последнее сделанное измерение может быть отменено клавишей **C OFF** и произведено заново. Двойное нажатие клавиши **C OFF** в любом из этих режимов переводит прибор в режим единичного измерения.


ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

**Вычисление площади**

Нажмите **■**. Символ **■** появится на дисплее. Выполните последовательно два измерения (ширина и длина). Площадь (как произведение длины и ширины) будет вычисленена и отображена в основной строке дисплея.

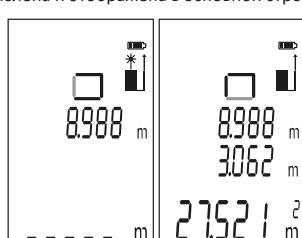

**Вычисление площади стен**

Нажмите **■** два раза. Символ **■** появится на дисплее. Высота стен, площадь которых будет вычислена, должны быть одинаковой. Первым измерением определите высоту стен. Вторым и последующими измерениями определите длину стен. После каждого измерения в основной строке будет выводиться суммарная площадь (как произведение длины и ширины) стен, длина которых была измерена ранее.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Проведите последовательно измерения отрезков А, В и С. После проведения последнего замера в нижней строке отобразится вычисляемое значение. Длина отрезка D будет вычислена и отображена в основной строке дисплея.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Функции сложения и вычитания могут использоваться для суммирования/вычитания длин. Произведите измерение, кратковременными нажатиями клавиши **+** выберите функцию сложения или вычитания, произведите второе измерение. Результат будет вычислен и отображен в основной строке дисплея. Последующие измерения также будут суммированы/вычтены с/из предыдущего результата измерения.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Автоматическое выключение	
Лазера	45 сек
Прибора	180 сек
Подсветка дисплея	✓
Выбор точки отсчета	✓
Непрерывное измерение (трекинг)	✓
Сложение/вычитание измерений	✓
Вычисление площади / объема	✓
Вычисление по теореме Пифагора	✓
Вычисление по датчику наклона	✓
Тип лазера	650 нм, < 1 мВт, класс II
Температура эксплуатации	-10 °C ... +50 °C
Температура хранения	-20 °C ... +60 °C
Класс защиты от влаги и пыли	IP54
Габаритные размеры	105x47x27 мм
Вес	83 г
Элементы питания	2x1,5 В щелочные LR3 (AAA)

\* В неблагоприятных условиях, например при ярком солнечном свете, или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность, следует использовать отражающую пластины.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

\*\* Точность измерения может ухудшиться при неблагоприятных условиях измерения, таких как яркий солнечный свет, если измерения производятся до глянцевых или прозрачных поверхностей, движущихся объектов, объектов с неровной поверхностью. При неблагоприятных условиях пределы допускаемой погрешности измерений составляют:  
 $\pm (Y + 0,25 \times D)$  мм, где  
D (мм) - измеряемое расстояние  
Y (мм) - допустимая паспортная погрешность измерений.

**УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ**

Установите элементы питания в батарейный отсек соблюдая полярность. Используйте только щелочные батареи, оба элемента питания должны быть одной марки, с одинаковым уровнем заряда. Уровень заряда батареи отображается на дисплее. Символ означает минимальный уровень заряда, необходимо заменить элементы питания на новые.



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Работа с прибором

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

**Включение/выключение**

Для включения прибора нажмите **DIST ON**. Прибор включится и перейдет в режим измерений. Для выключения нажмите и удерживайте **C OFF**. Для экономии заряда батареи прибор автоматически выключается через 3 минуты после последнего действия.

**Точка отсчета**

Точкой отсчета измерений можно установить передний или задний торец корпуса прибора. По умолчанию измерение производится от заднего торца корпуса прибора.

Выбор точки отсчета осуществляется последовательным нажатием кнопки **U**. При этом на дисплее отображается соответствующий индикатор

**Включение/выключение звукового сигнала**

Для включения/выключения звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку **+** в течение 2 секунд.

**Выбор единиц измерения**

Для смены единиц измерения нажмите и удерживайте клавишу **U**.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

**ИЗМЕРЕНИЯ**

**Единичное измерение**

Включите прибор. Кратковременным нажатием **DIST ON** включите лазерный указатель, направьте прибор на объект, расстояние до которого необходимо измерить, нажатием **DIST ON** произведите измерение. Для выхода из режима непрерывных измерений нажмите **C OFF**.

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

Нажмите и удерживайте клавишу **C OFF**. На дисплее появится символ

**Выход из режима непрерывных измерений**

</

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР****CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед началом работы с прибором внимательно изучите данную инструкцию. Неправильное обращение с прибором может привести к тяжелой травме, нанести значительный ущерб. Сохраняйте данную инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.

- Не удаляйте предупреждающие таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора.

Вы приобрели прибор с нанесенными на него предупреждающими табличками на английском и немецком языках. Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием табличек на русском языке:



Лазерное излучение  
Ненаправляйте глаза  
Лазер класса 2  
<1 мВт, 630-670 нм  
EN60825-1:2007-03

Прибор относится ко 2 классу лазерных изделий в соответствии с IEC60825-1 с длиной волны 630-670 нм.

-Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.

-Защита глаз обычно осуществляется путем отведения

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР****CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

взгляда или закрытием век.

-Запрещено разбирать и проводить самостоятельный ремонт прибора. Ремонт прибора поручайте только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запасных частей.

-Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.

-Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

**УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

**Внимание!** Прибор является точным устройством и требует бережного обращения. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

-Не наводите прибор на солнце

-Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора жидкости, строительной пыли, посторонних предметов

- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур.

- В случае попадания жидкости в прибор в первую очередь выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.

-Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.

- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой.

- Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от механических повреждений.

- Периодически проводите контрольные измерения. Особенно если прибор подвергался чрезмерным механическим или другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

**Несоблюдение следующих правил может привести к вытеканию электролита из элементов питания и порче прибора:**

- Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.

- Не используйте элементы питания разного вида, с разным уровнем заряда.

- Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР****CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой.

- Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от механических повреждений.

- Периодически проводите контрольные измерения. Особенно если прибор подвергался чрезмерным механическим или другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

**Несоблюдение следующих правил может привести к вытеканию электролита из элементов питания и порче прибора:**

- Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.

- Не используйте элементы питания разного вида, с разным уровнем заряда.

- Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Отслужившие свой срок приборы, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны.

Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

*Только для стран-членов ЕС:*

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР****CONDROL XP2**

Руководство по эксплуатации

Согласно Европейской Директиве 2002/96/EC о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов.

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/E.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантиний период составляет 36 месяцев с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантия распространяется на недостатки и дефекты, являющиеся заводским браком или возникшие в результате заводского брака.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате интенсивной эксплуатации и естественного износа, а также на элементы питания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию прибора, не ухудшающие его основные характеристики.

**СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте [www.condrol.ru](http://www.condrol.ru).

